



AVIA PROPELLER, s.r.o.

Beranových 666, 199 00 Praha - Letňany, Česká Republika

INFORMAČNÍ BULLETIN

Číslo: V 410-3-I/59

Týká se: Vrtule V 410

Důvod: Použití správné konsoly stavěcího elektrického ústrojí při zvláštní objednávce náhradních dílů.

Doporučuje se: Výrobní závod motorů M 332 provedl konstrukční změnu na skříní motoru, t.j. byly zvýšeny nálitky pro připevnění konsoly stavěcího a elektrického ústrojí vrtule. Z tohoto důvodu jest nutné, aby uživatelé vrtulí V 410 při případné objednávce samotné záložní konsoly po př. celé záložní vrtule uvedli vždy číslo motoru, pro který bude konsola použita. Rovněž při montáži vrtule na motor doporučujeme provést kontrolu.

Motory M 332 se zvýšenými nálitky jsou vyrobeny od výrobního čísla 48245 výše. Pro tyto motory jsou dodávány vrtule s konsolami dle č. v. VJ 2.410-1.1 Toto číslo výkresové je uvedeno v záznamníku vrtule a rovněž je vyraženo na konsole. Z tohoto vyplývá, že v žádném případě nelze použít konsolu č. v. VJ 2.410-1.1 na motory M 332 do výrobního čísla 48244 a opačně.

Pro vrtule od výrobního čísla 92481, které mají nové konsoly č. v. VJ 2.410-1.1 je obsah tohoto bulletinu přiložen v provozních instrukcích.

Pro vrtule do výrobního čísla 92480, které mají konsoly dle čísla výkresu VJ 2.410-1 platí tento bulletin, který nahrazuje provozní instrukce.

V případě, že uživatel nemá správnou konsolu, odpovídající motoru, bude výrobcem bezplatně vyměněna.

Hrubý Jan
Výrobce

Ing. Homola
Zástupce zákazníka